


Instrukcja montażu i konserwacji

TITAN

ZESTAW KOŁOWY

SERIA KG130

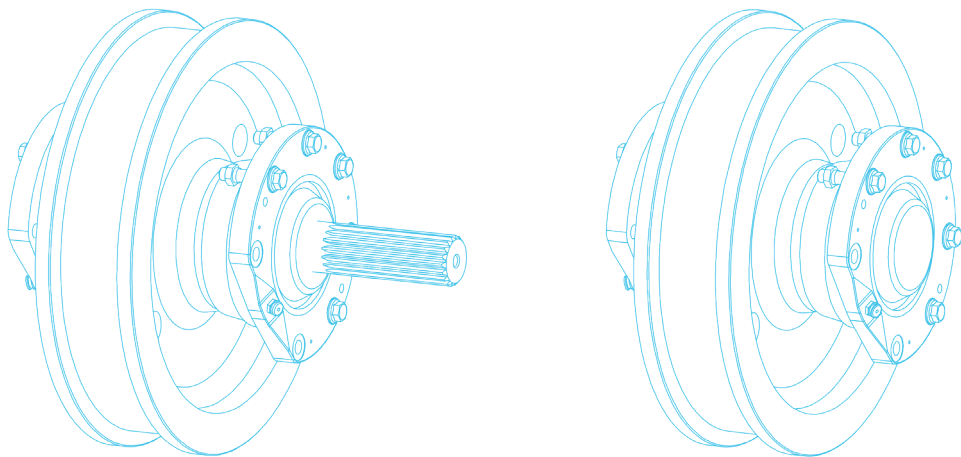

ZESTAW KOŁOWY RAE/RNE 630
ZESTAW KOŁOWY RAEK/RNEK 630
ZESTAW KOŁOWY RAEKOF/RNEKOF 630



KARL GEORG

1.	Konstrukcja zestawu kołowego RAE/RNE 630 Wariant montażowy 1 i 2 Montaż jako łożysko narożne , dostawa w postaci skompletowanej	4-5
1.1.	Wymiary montażowe i rozkład otworów dla konstrukcji stalowej Wariant montażowy 1 (centrowanie kołnierza wykonywane poprzez obróbkę mechaniczną)	6
1.2.	Wymiary montażowe i rozkład otworów dla konstrukcji stalowej Wariant montażowy 2 (centrowanie kołnierza wypalane)	7
2.	Konstrukcja zestawu kołowego RAEK/RNEK 630 Wariant montażowy 3 i 4 Montaż w dźwigarze skrzynkowym , dostawa w postaci pojedynczych części	8-9
2.1	Wymiary montażowe i rozkład otworów dla konstrukcji stalowej Wariant montażowy 3	10
2.2	Wymiary montażowe i rozkład otworów dla konstrukcji stalowej Wariant montażowy 4 (centrowanie kołnierza wypalane)	11
3.	Konstrukcja RAEKOF/RNEKOF Wariant montażowy 5 Montaż w dźwigarze skrzynkowym , bez opraw kołnierzowych, dostawa w postaci pojedynczych części	12-13
3.1	Wymiary montażowe dla konstrukcji stalowej Wariant montażowy 5 (tuleje łożyskowe wspawane i poddane obróbce mechanicznej)	14
4.	Montaż zestawów kołowych RAE/RNE 630 Wariant montażowy 1 i 2	16
4.1	Przebieg montażu, wariant montażowy 1	17
4.2	Przebieg montażu, wariant montażowy 2	17
5.	Montaż zestawów kołowych RAEK/RNEK 630 Wariant montażowy 3 i 4	18
5.1	Przebieg montażu, wariant montażowy 3	19-21
5.2	Przebieg montażu, wariant montażowy 4	22-24
6.	Montaż zestawów kołowych RAEKOF/RNEKOF 630 Wariant montażowy 5	25
6.1	Przebieg montażu, wariant montażowy 5	26-28
7.	Uruchomienie, konserwacja i utrzymanie ruchu	29


Niniejszą instrukcję montażu i konserwacji należy przeczytać przed montażem i uruchomieniem zestawów kołowych. Przestrzegać wszystkich przepisów i wskazówek. Nie przejmujemy odpowiedzialności za szkody i usterki powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

1. Konstrukcja RAE/RNE 630


Wariant montażowy 1 i 2

Montaż jako łożysko narożne, dostawa w postaci skompletowanej


**Zestaw kołowy RAE
z możliwością napędzania**

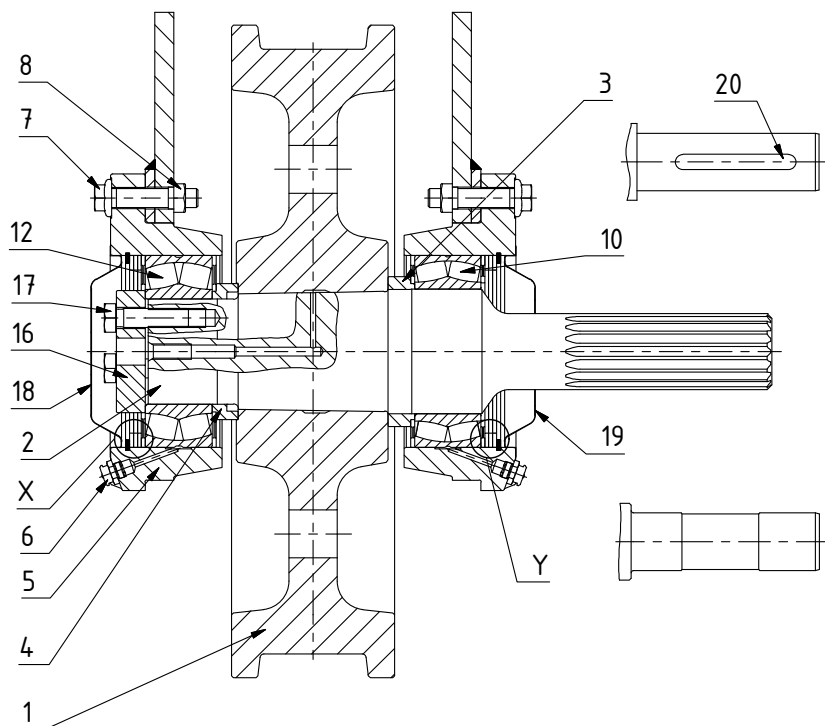



Widok szczegółowy X

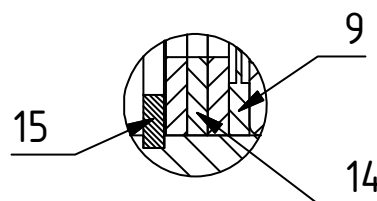

**Zestaw kołowy RNE
bez możliwości napędzania**

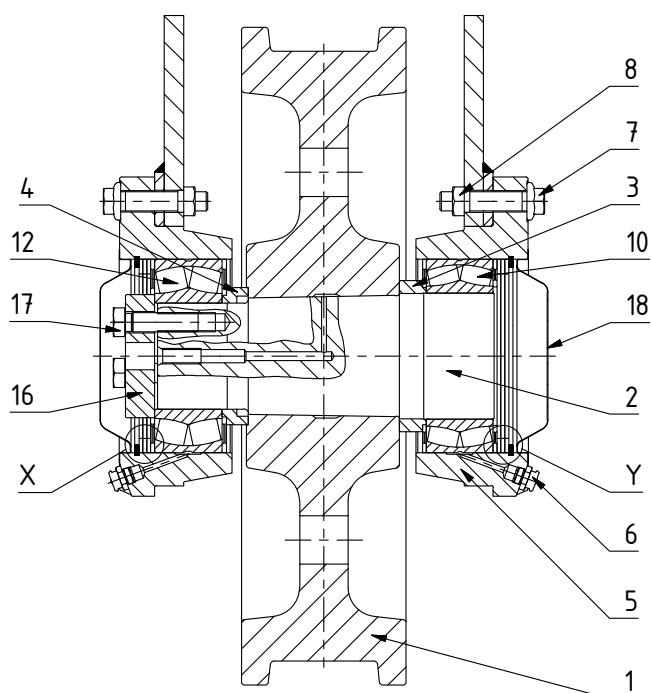

Widok szczegółowy Y

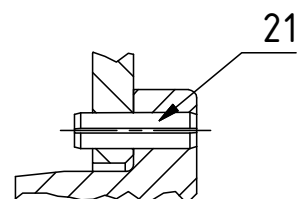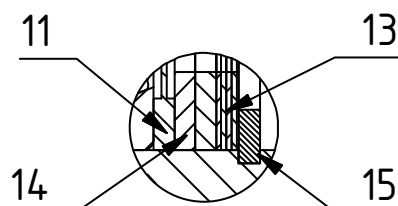

Mocowanie kołkami rozprężnymi
(tylko w przypadku wariantu 2)

Wykaz elementów

Część	Liczba na zestaw kołowy		Nazwa
	RAE	RNE	
1	1	1	Koło jezdne
2	1	1	Wał napędowy/wał swobodny
3	1	1	Pierścień dystansowy Ø 156/130,3 28
4	1	1	Pierścień dystansowy Ø142/110,2x27,2
5	2	2	Oprawa kołnierзова
6	2	2	Smarowniczką płaską DIN 3404 – M22 – G3/8
7	10	10	Śruba zabezpieczająca M20×90-12.9 ZT (Durlök)
8	10	10	Nakrętka wciskana M20 – St
9	2	2	Podkładka uszczelniająca Ø200/128x4
10	1	1	Łożysko baryłkowe DIN 635 – 24026
11	2	2	Podkładka uszczelniająca Ø200/143x4
12	1	1	Łożysko baryłkowe DIN 635 – 232 22
13	4	4	Podkładka pasowana DIN 988 – Ø170/200x1
14	5	5	Podkładka wymienna Ø200/170x4
15	2	2	Pierścień osadczy sprężynujący DIN 472 – 200x4
16	1	1	Podkładka mocująca Ø127,5x30
17	3	3	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 – M20x75-10.9 ZT
18	1	2	Pokrywa Ø 630
19	1	0	Pokrywa z otworem Ø 630
20	1	0	Wpust pasowany DIN 6885/1 (wykonanie w zależności od wału napędowego)
21	8	8	Kołek rozprężny ISO 8752 – Ø21x80 (tylko w przypadku wariantu 2)
22	-	-	
23	4	4	Podkładka pasowana DIN 988 – Ø170/200x0,5 (dostawa luzem)

1.1 Wymiary montażowe i rozkład otworów dla konstrukcji stalowej

Wariant montażowy 1

Montaż jako łożysko narożne, dostawa w postaci skompletowanej


Centrowanie kołnierza wykonywane poprzez obróbkę mechaniczną

W przypadku tego wariantu montażowego otwory montażowe na oprawy kołnierzowe w konstrukcji stalowej są wykonywane poprzez obróbkę mechaniczną z pasowaniem $\varnothing 268$ H7.

Dzięki temu nie ma potrzeby przeprowadzać skomplikowanego ustawiania zestawów kołowych oraz unieruchamiania kołkami opraw kołnierzowych po montażu.

Te zestawy kołowe są dostarczane w postaci skompletowanej, to znaczy jako zespoły gotowe do zabudowy.

Po przygotowaniu konstrukcji stalowej według rozkładu otworów (rysunek 1) możliwy jest szybki montaż jako łożysko narożne za pomocą standardowych narzędzi.

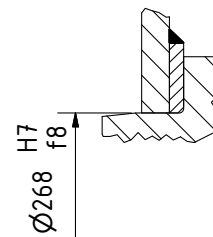

Siły odśrodkowe zostają przejęte przez pasowanie

Prezentacja rozkładu otworów do montażu jako łożysko narożne (rysunek 1)

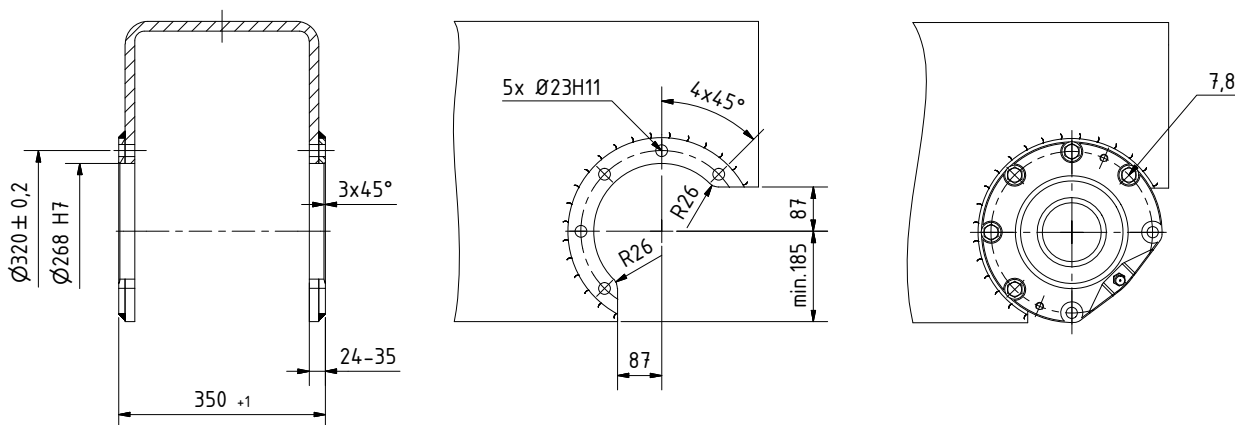


Tabela 1

Zestaw kołowy	Liczba na oprawę kołnierzową Śruba zabezpieczająca z nakrętką wciskaną	Moment dokręcania
RAE/RNE 630	5 sztuk M20x90	420 Nm


1.2 Wymiary montażowe i rozkład otworów dla konstrukcji stalowej

Wariant montażowy 2

Montaż jako łożysko narożne, dostawa w postaci skompletowanej

Centrowanie kołnierza wypalane

W przypadku tego wariantu montażowego otwory montażowe na oprawy kołnierzowe w konstrukcji stalowej są wypalane na $\varnothing 272 + 1$ mm. W takim przypadku konieczne jest jednak precyzyjne ustawienie zestawów kołowych poprzez przesunięcie opraw kołnierzowych po montażu. Te zestawy kołowe są dostarczane w postaci skompletowanej, to znaczy jako zespoły gotowe do zabudowy. Przygotowanie konstrukcji stalowej następuje według rozkładu otworów (rysunek 2). Po ustawieniu należy zablokować dokładne położenie opraw kołnierzowych kołkami rozprężnymi.

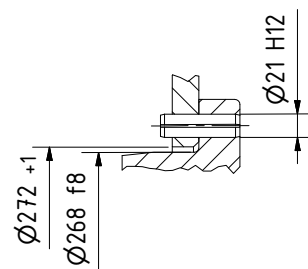

Siły odśrodkowe zostają przejęte przez kołki rozprężne

Prezentacja rozkładu otworów do montażu jako łożysko narożne (rysunek 2)

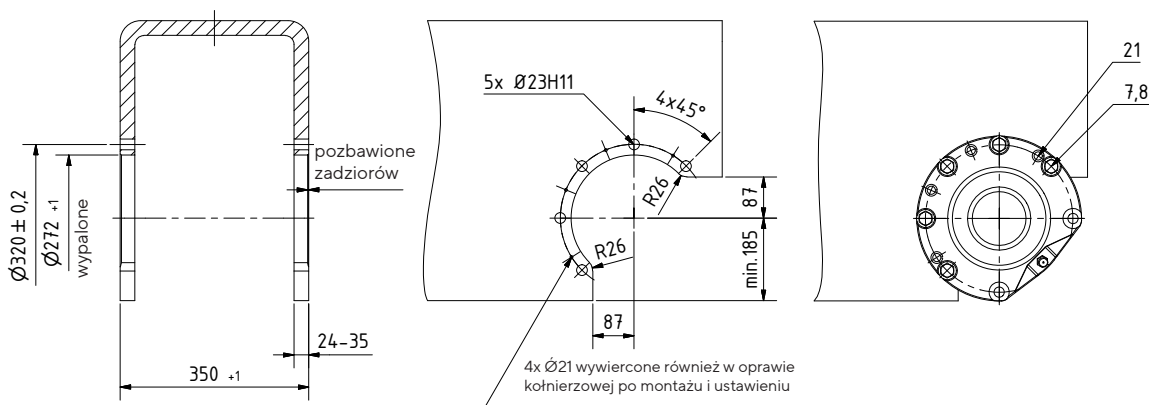


Tabela 2


Zestaw kołowy	Liczba na oprawę kołnierzową		Moment dokręcania
	Kołek rozprężny	Śruba zabezpieczająca z nakrętką wciśkaną	
RAE/RNE 630	4 sztuki 21x80	5 sztuk M20x90	420 Nm

2. Konstrukcja RAEK/RNEK 630


Wariant montażowy 3 i 4

Montaż w dźwigarze skrzynkowym, dostawa w postaci pojedynczych części


**Zestaw kołowy RAEK
z możliwością napędzania**

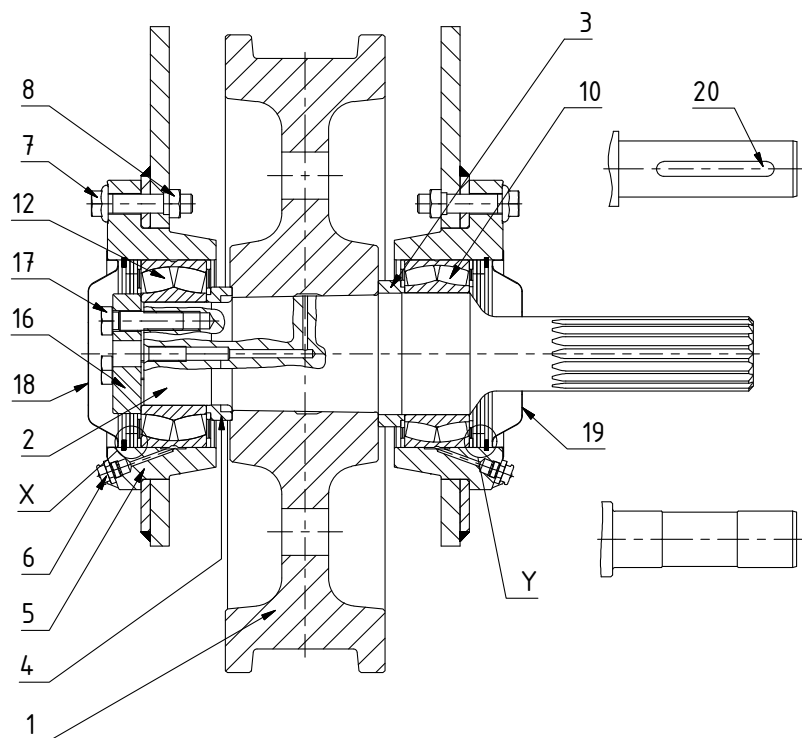



Widok szczegółowy X

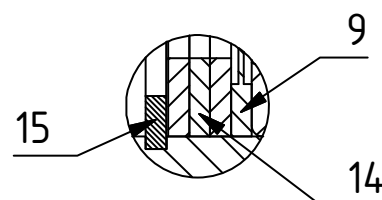

**Zestaw kołowy RNEK
bez możliwości napędzania**

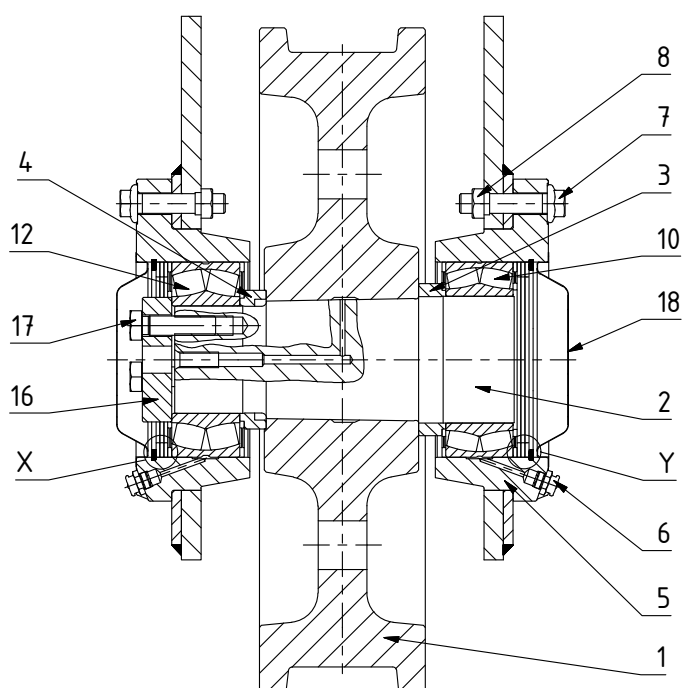

Widok szczegółowy Y

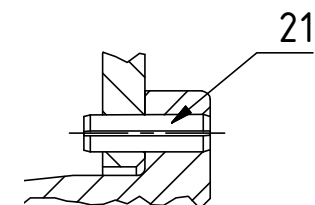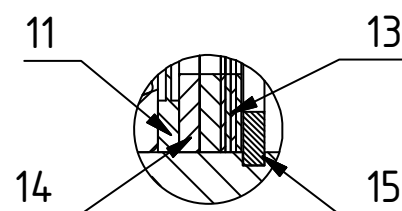

Mocowanie kołkami rozprężnymi
(tylko w przypadku wariantu 4)

Wykaz elementów

Część	Liczba na zestaw kołowy		Nazwa
	RAEK	RNEK	
1	1	1	Koło jezdne
2	1	1	Wał napędowy/wał swobodny
3	1	1	Pierścień dystansowy Ø 156/130,3 28
4	1	1	Pierścień dystansowy Ø142/110,2x27,2
5	2	2	Oprawa kołnierзова
6	2	2	Smarownicza płaska DIN 3404 - M22 - G3/8
7	8	8	Śruba zabezpieczająca M20x90-12.9 ZT (Durlok)
8	8	8	Nakrętka wciskana M20 - St
9	2	2	Podkładka uszczelniająca Ø200/128x4
10	1	1	Łożysko baryłkowe DIN 635 - 24026
11	2	2	Podkładka uszczelniająca Ø200/143x4
12	1	1	Łożysko baryłkowe DIN 635 - 232 22
13	4	4	Podkładka pasowana DIN 988 - Ø170/200x1
14	5	5	Podkładka wymienna Ø200/170x4
15	2	2	Pierścień osadczy sprężynujący DIN 472 - 200x4
16	1	1	Podkładka mocująca Ø127,5x30
17	3	3	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 - M20x75-10.9 ZT
18	1	2	Pokrywa Ø 630
19	1	0	Pokrywa z otworem Ø 630
20	1	0	Wpust pasowany DIN 6885/1 (wykonanie w zależności od wału napędowego)
21	8	8	Kołek rozprężny ISO 8752 - Ø21x80 (tylko w przypadku wariantu 4)
22	-	-	
23	4	4	Podkładka pasowana DIN 988 - Ø170/200x0,5 (dostawa luzem)

2.1 Wymiary montażowe i rozkład otworów dla konstrukcji stalowej

Wariant montażowy 3

Montaż w dźwigarze skrzynkowym, dostawa w postaci pojedynczych części


Centrowanie kołnierza wykonywane poprzez obróbkę mechaniczną

W przypadku tego wariantu montażowego otwory montażowe na oprawy kołnierzowe w konstrukcji stalowej są wykonywane poprzez obróbkę mechaniczną z pasowaniem $\text{Ø} 268 \text{ H7}$.

Dzięki temu nie ma potrzeby przeprowadzać skomplikowanego ustawiania zestawów kołowych oraz unieruchamiania kołkami opraw kołnierzowych po montażu.

Te zestawy kołowe są dostarczane w postaci pojedynczych części.

Po przygotowaniu konstrukcji stalowej według rozkładu otworów (rysunek 3) możliwy jest szybki montaż w dźwigarze skrzynkowym za pomocą standardowych narzędzi.

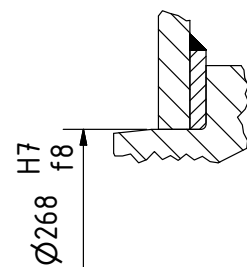

Siły odśrodkowe zostają przejęte przez pasowanie

Prezentacja rozkładu otworów do montażu w dźwigarze skrzynkowym (rysunek 3)

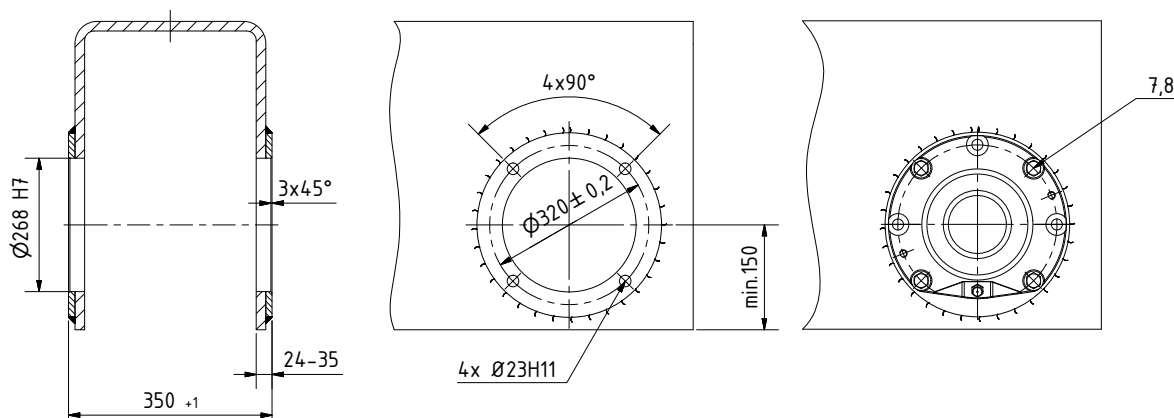


Tabela 3

Zestaw kołowy	Liczba na oprawę kołnierzową Śruba zabezpieczająca z nakrętką wciskaną	Moment dokręcania
RAE/RNE 630	5 sztuk M20x90	420 Nm

2.2 Wymiary montażowe i rozkład otworów dla konstrukcji stalowej

Wariant montażowy 4

Montaż w dźwigarze skrzynkowym, dostawa w postaci pojedynczych części

Centrowanie kołnierza wypalane


W przypadku tego wariantu montażowego otwory montażowe na oprawy kołnierzowe w konstrukcji stalowej są wypalane na $\varnothing 272 +1$ mm.

W takim przypadku konieczne jest jednak precyzyjne ustawienie zestawów kołowych poprzez przesunięcie opraw kołnierzowych po montażu.

Te zestawy kołowe są dostarczane w postaci pojedynczych części.

Przygotowanie konstrukcji stalowej następuje według rozkładu otworów (rysunek 4).

Po ustawieniu należy zablokować dokładne położenie opraw kołnierzowych kołkami rozprężnymi.

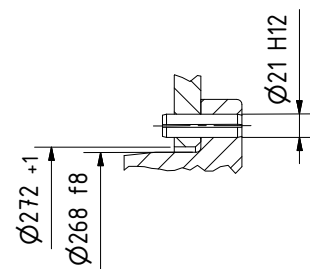

Siły odśrodkowe zostają przejęte przez kołki rozprężne

Prezentacja rozkładu otworów do montażu w dźwigarze skrzynkowym (rysunek 4)

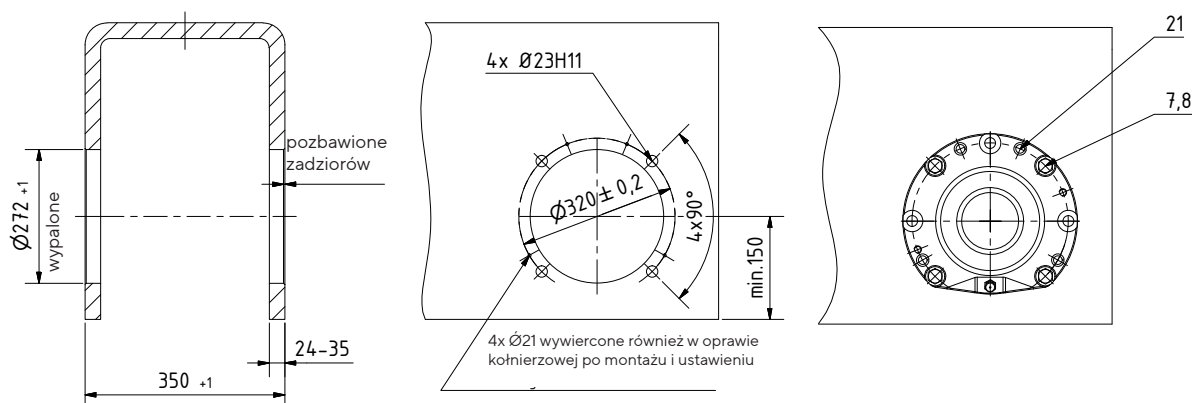


Tabela 4


Zestaw kołowy	Liczba na oprawę kołnierzową		
	Kołek rozprężny	Śruba zabezpieczająca z nakrętką wciskaną	Moment dokręcania
RAE/RNE 630	4 sztuki 21x80	5 sztuk M20x90	420 Nm

3. Konstrukcja RAEKOF/RNEKOF 630


Wariant montażowy 5

Montaż w dźwigarze skrzynkowym, bez opraw kołnierzowych, dostawa w postaci pojedynczych części


**Zestaw kołowy RAEKOF
z możliwością napędzania**

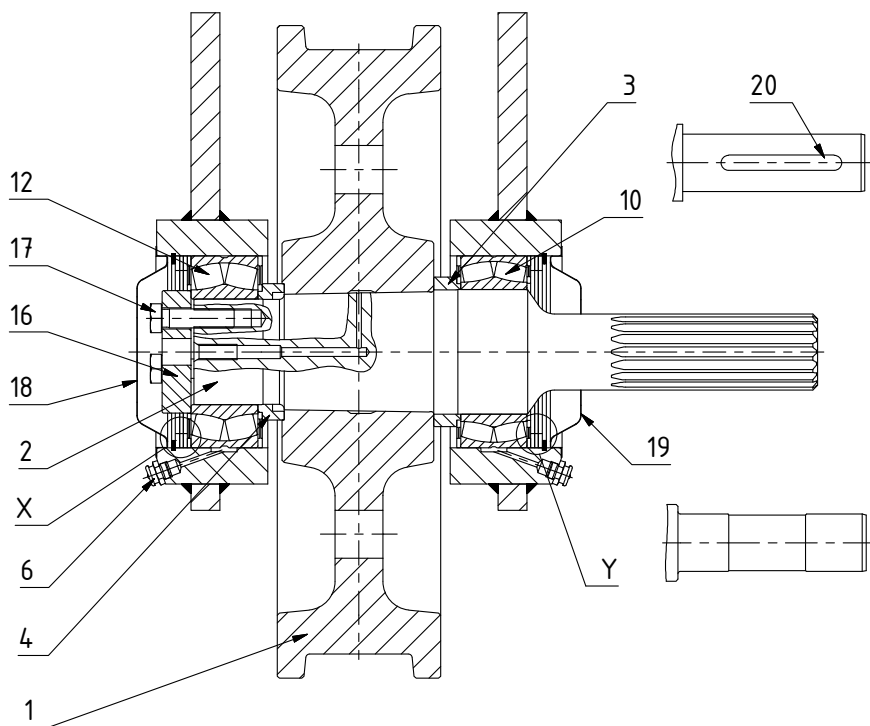


Widok szczegółowy X

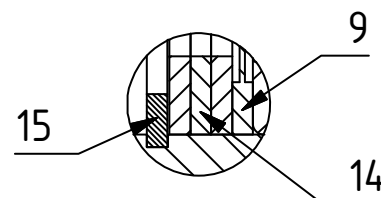

**Zestaw kołowy RNEKOF
bez możliwości napędzania**

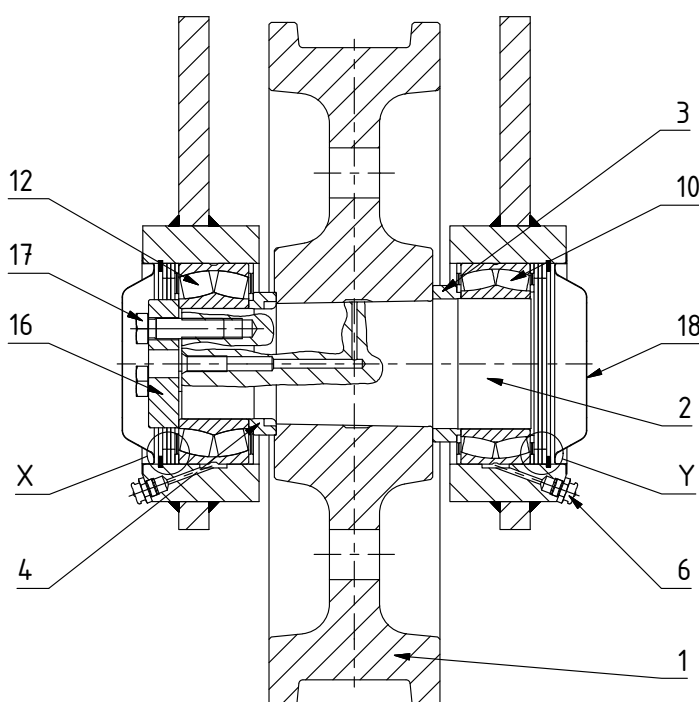

Widok szczegółowy Y

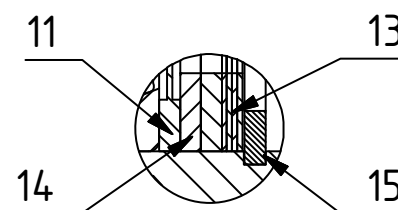

Wykaz elementów

Część	Liczba na zestaw kołowy		Nazwa
	RAEKOF	RNEKOF	
1	1	1	Koło jezdne
2	1	1	Wał napędowy/wał swobodny
3	1	1	Pierścień dystansowy Ø 156/130,3 28
4	1	1	Pierścień dystansowy Ø142/110,2x27,2
5	-	-	
6	-	-	
7	-	-	
8	-	-	
9	2	2	Podkładka uszczelniająca Ø200/128x4
10	1	1	Łożysko baryłkowe DIN 635 - 24026
11	2	2	Podkładka uszczelniająca Ø200/143x4
12	1	1	Łożysko baryłkowe DIN 635 - 232 22
13	4	4	Podkładka pasowana DIN 988 - Ø170/200x1
14	5	5	Podkładka wymienna Ø200/170x4
15	2	2	Pierścień osadczy sprężynujący DIN 472 - 200x4
16	1	1	Podkładka mocująca Ø127,5x30
17	3	3	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 - M20x75-10.9 ZT
18	1	2	Pokrywa Ø 630
19	1	0	Pokrywa z otworem Ø 630
20	1	0	Wpust pasowany DIN 6885/1 (wykonanie w zależności od wału napędowego)
21	-	-	
22	-	-	
23	4	4	Podkładka pasowana DIN 988 - Ø170/200x0,5 (dostawa luzem)

3.1 Wymiary montażowe dla konstrukcji stalowej

Wariant montażowy 5

Montaż w dźwigarze skrzynkowym, bez opraw kołnierzowych, dostawa w postaci pojedynczych części
Tuleje łożyskowe spawane i poddane obróbce mechanicznej


W przypadku tego wariantu montażowego tuleje łożyskowe zostają spawane w konstrukcję stalową i poddane obróbce mechanicznej.

W tym przypadku nie ma konieczności pracochłonnego ustawiania zestawów kołowych po montażu.

Te zestawy kołowe są dostarczane w postaci pojedynczych części.

Przygotowanie konstrukcji stalowej następuje według rozkładu otworów (rysunek 5).

Prezentacja rozkładu otworów do montażu w dźwigarze skrzynkowym (rysunek 5)

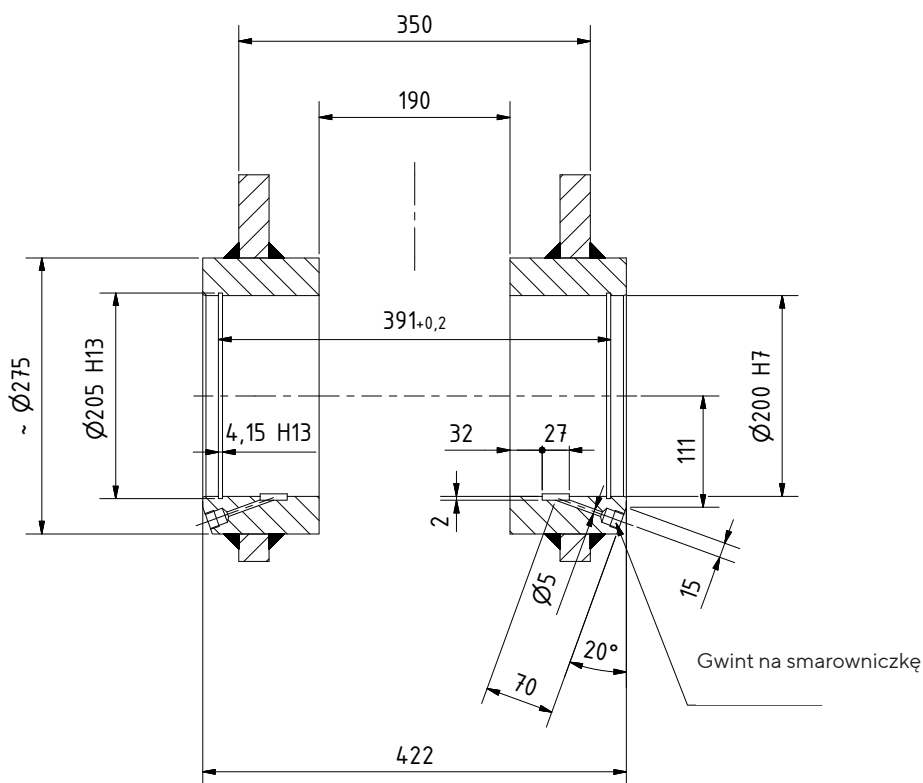


4. Montaż zestawów kołowych RAE/RNE 630

Wariant montażowy 1 i 2


Montaż jako łożysko narożne, dostawa w postaci skompletowanej




RAE

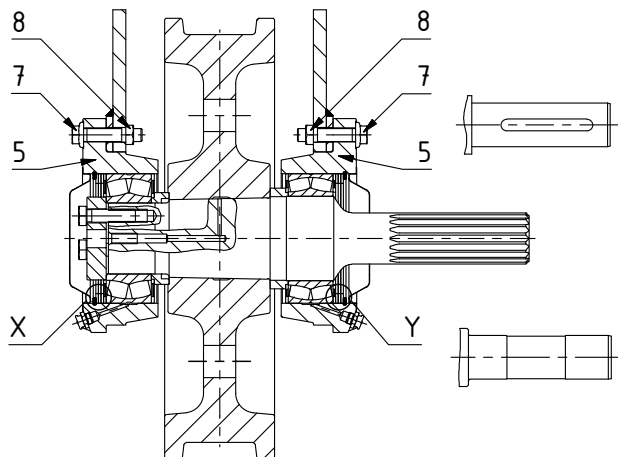


Widok szczegółowy X

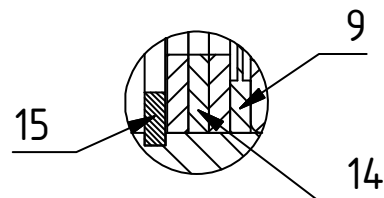

Widok szczegółowy Y

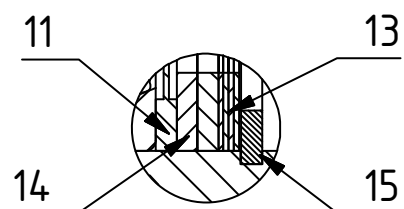

RNE

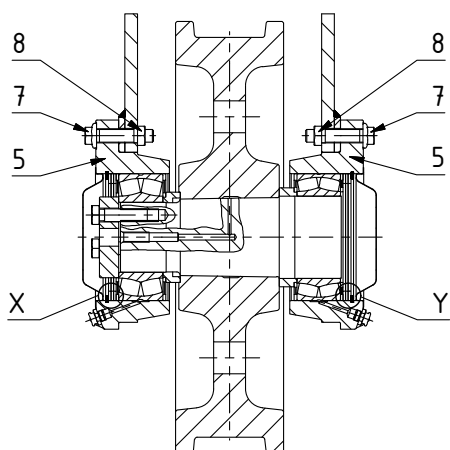

Poprzez podkładki pasowane wymienne (13) i podkładki wymienne (14) można dopasować położenie koła jezdnego w stosunku do szyny, a tym samym ustawienie środka koła.


Tabela 5


Zestaw kołowy	Liczba na oprawę kołnierзовą Grubość podkładki wymiennej Widok szczegółowy X	Liczba na oprawę kołnierзовą Grubość podkładki pasowanej, wymiennej Widok szczegółowy Y	Maks. możliwość regulacji
RAE/RNE 630	3 x 4 mm	2 x 4 mm + 4 x 1 mm	± 12 mm

4.1 Przebieg montażu, wariant montażowy 1

Montaż jako łożysko narożne, dostawa w postaci skompletowanej
Centrowanie kołnierza wykonywane poprzez obróbkę mechaniczną

1. Przygotować konstrukcję stalową według 1.1 (patrz strona 6).
2. Włożyć nakrętki wciskane M 20 (8) od wewnątrz w przygotowane otwory \varnothing 23 mm w konstrukcji stalowej.
3. Włożyć cały zestaw kołowy w konstrukcję stalową.
4. Zamocować obie oprawy kołnierzowe (5) śrubami zabezpieczającymi (7) do konstrukcji stalowej, moment dokręcania 420 Nm (zgodnie z tabelą 1 na stronie 6).
5. Nasmarować oba łożyska toczne.


 Ten prosty przebieg montażu obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy wymiar konstrukcji stalowej (rozstaw opraw kołnierzowych) został wykonany dokładnie według rysunku 1 na stronie 6 (350 +1 mm). W przypadku przekroczenia tego wymiaru montażowego o więcej niż 1 mm należy wyrównać różnicę poprzez dodanie odpowiednich podkładek pasowanych (23). W ten sposób zagwarantowany zostaje niewielki luz w kierunku osiowym.

 Jeśli wymiar montażowy (350 +1 mm) jest mniejszy, **absolutnie** konieczne jest zdjęcie przed montażem odpowiednich podkładek pasowanych i wymiennych (13, 14) z oprawy kołnierzowej. Tylko w ten sposób można uniknąć sił reakcji działających na łożyska baryłkowe i wynikających z tego uszkodzeń. Po przykręceniu obie oprawy kołnierzowe muszą przylegać do konstrukcji stalowej. Zestaw kołowy powinien mieć wtedy osiowo co najmniej 0,1 mm luzu.

4.2 Przebieg montażu, wariant montażowy 2

Montaż jako łożysko narożne, dostawa w postaci skompletowanej
Centrowanie kołnierza wypalane

1. Przygotować konstrukcję stalową według 1.2 (patrz strona 7).
2. Włożyć nakrętki wciskane M 20 (8) od wewnątrz w przygotowane otwory \varnothing 23 mm w konstrukcji stalowej.
3. Włożyć cały zestaw kołowy w konstrukcję stalową.
4. Zamocować obie oprawy kołnierzowe (5) śrubami zabezpieczającymi (7) do konstrukcji stalowej, przykręcając przy tym śruby jedynie ręcznie.
5. Wszystkie zestawy kołowe instalacji dokładnie ustawić poprzez przesunięcie opraw kołnierzowych przy użyciu odpowiednich narzędzi pomiarowych.
6. Po ustawieniu dokręcić śruby zabezpieczające (7) momentem dokręcania 420 Nm (zgodnie z tabelą 2 na stronie 7).
6. Wstępnie wywiercone otwory \varnothing 5 mm rozwiertić we wszystkich oprawach kołnierzowych oraz w konstrukcji stalowej na \varnothing 21 mm (zgodnie z rysunkiem 2 na stronie 7). Następnie wbić kołki rozprężne (21). Dzięki temu oprawy kołnierzowe można w każdej chwili rozłączyć i z powrotem zamontować przy zachowaniu precyzyjnego dopasowania.
7. Nasmarować oba łożyska toczne.

 Jeśli wymiar konstrukcji stalowej (350 +1 mm) nie został wykonany dokładnie według rysunku 2 na stronie 7, należy zgodnie z 4.1 usunąć odpowiednie podkładki pasowane i wymienne (13, 14) z oprawy kołnierzowej lub dodać podkładki pasowane (23). W każdym przypadku należy zapewnić niewielki luz osiowy, aby uniknąć sił reakcji działających na łożyska baryłkowe.

5. Montaż zestawów kołowych RAEK/RNEK 630

Wariant montażowy 3 i 4

Montaż w dźwigarze skrzynkowym, dostawa w postaci pojedynczych części

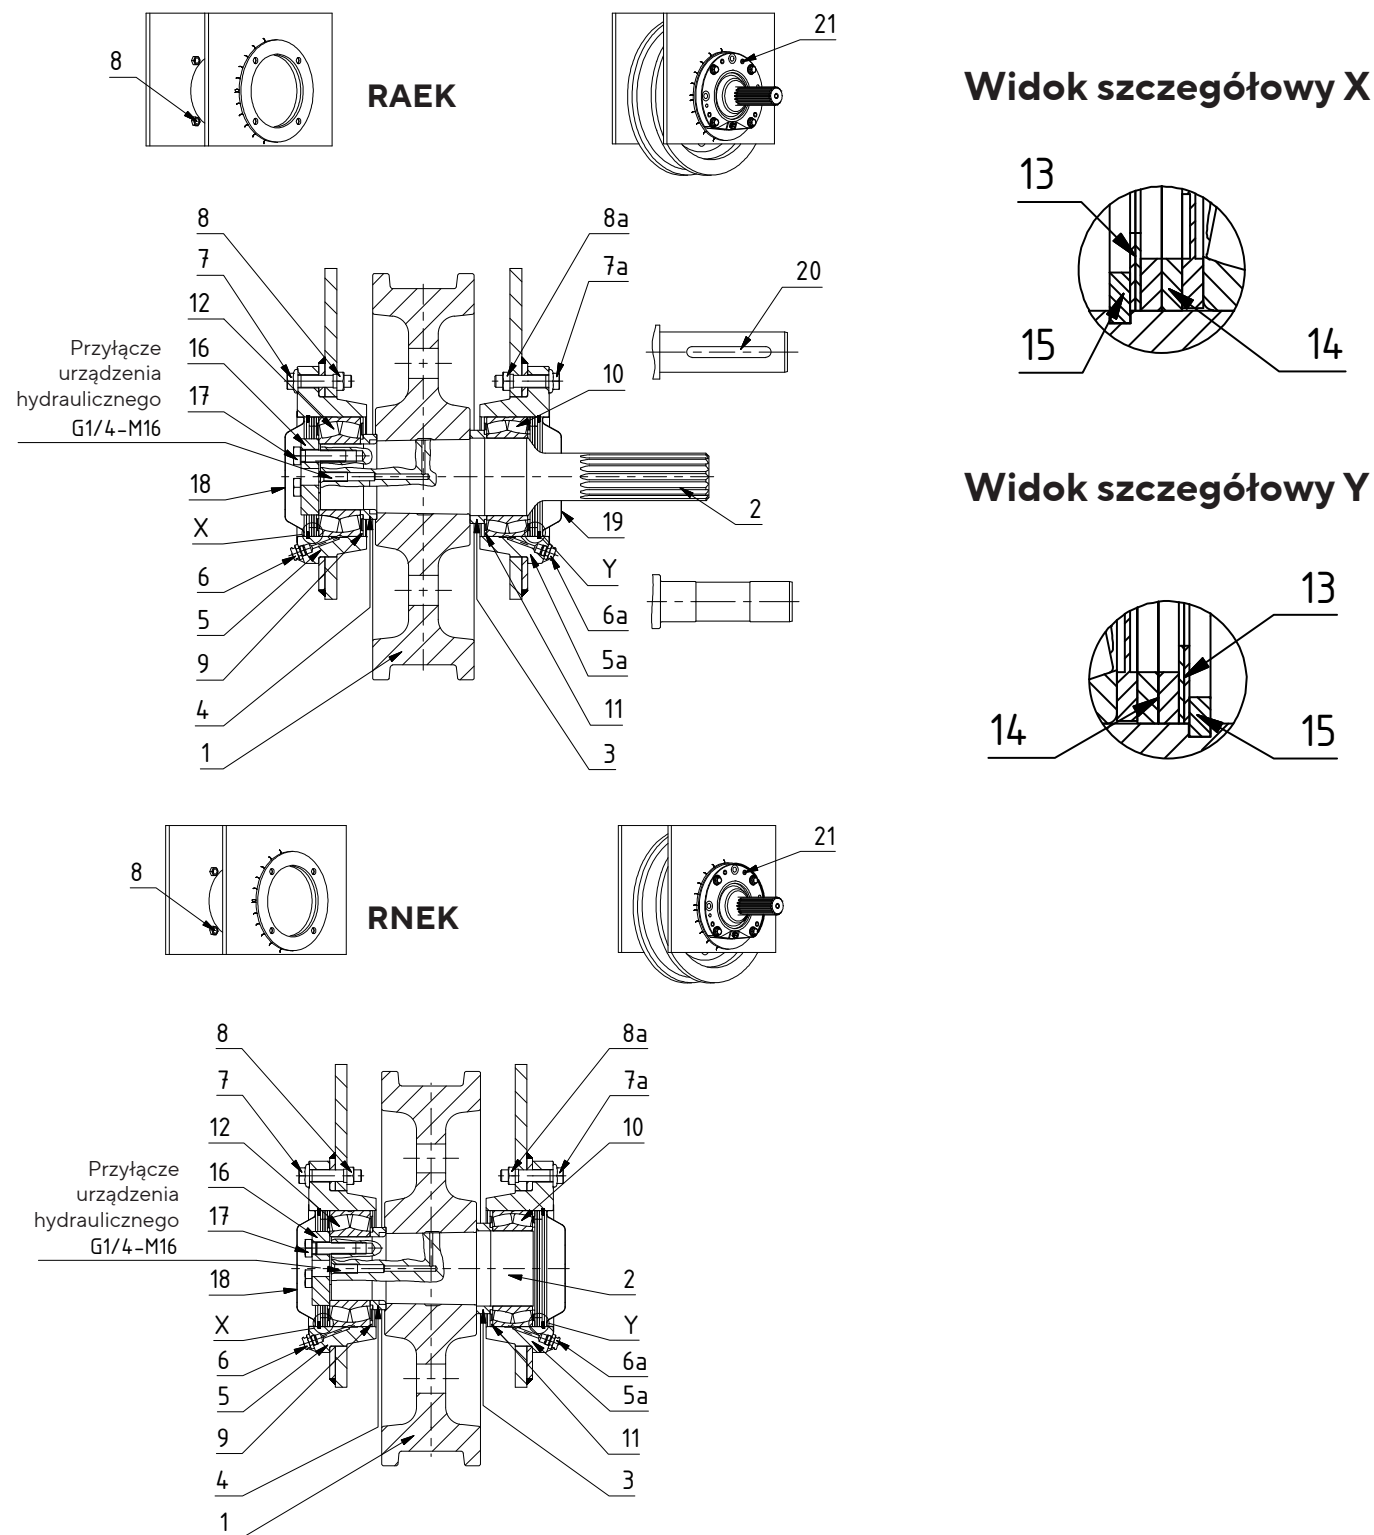


Tabela 6


Poprzez podkładki pasowane wymienne (13) i podkładki wymienne (14) można dopasować położenie koła jezdnego w stosunku do szyny, a tym samym ustawienie środka koła.

Zestaw kołowy	Liczba na oprawę kołnierзовą Grubość podkładki wymiennej Widok szczegółowy X	Liczba na oprawę kołnierзовą Grubość podkładki pasowanej, wymiennej Widok szczegółowy Y	Maks. możliwość regulacji
RAE/RNE 630	3 x 4 mm	2 x 4 mm + 4 x 1 mm	± 12 mm


5.1 Przebieg montażu, wariant montażowy 3

Montaż w dźwigarze skrzynkowym, dostawa w postaci pojedynczych części


Centrowanie kołnierza wykonywane poprzez obróbkę mechaniczną

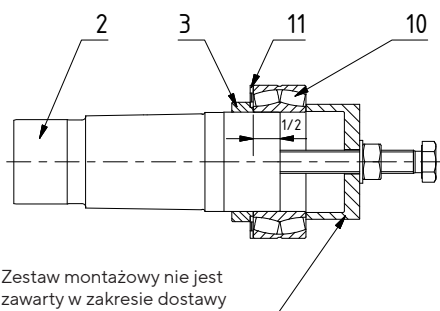


1. Przygotować konstrukcję stalową według 2.1 (patrz strona 10).
2. Włożyć nakrętki wciskane (8/8a) od wewnątrz w przygotowane otwory $\varnothing 23$ mm w konstrukcji stalowej.
3. Zamontować pierścień dystansowy (3), podkładkę uszczelniającą (11) i łożysko baryłkowe (10) na wał napędowy lub swobodny (2) (patrz wskazówka dotycząca zestawu montażowego) – łożysko najpierw nasunąć maks. do połowy jego szerokości!

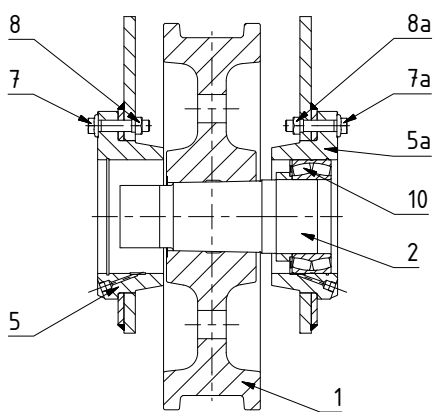


4. Przykręcić oprawę kołnierzową (5a) śrubami zabezpieczającymi (7a) i nakrętkami wciskanymi (8a) do dźwigara skrzynkowego.
5. Przetoczyć koło jezdne (1) w dźwigar skrzynkowy.
6. Przykręcić oprawę kołnierzową (5) śrubami zabezpieczającymi (7) i nakrętkami wciskanymi (8) do dźwigara skrzynkowego.
7. Wstępnie zmontowany wał napędowy lub swobodny (2) wsunąć w koło jezdne (1), aż powierzchnia stożkowa będzie przylegać.

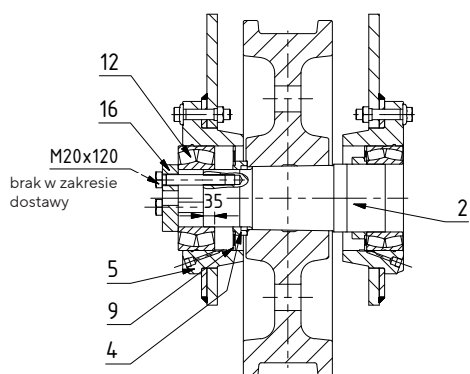

8. Nasunąć pierścień dystansowy (4) i podkładkę uszczelniającą (9) na wał napędowy lub swobodny (2).
9. Włożyć łożysko baryłkowe (12) w oprawę kołnierzową (5) oraz naciągnąć przy użyciu podkładki mocującej (16) i trzech śrub M 20x120 (nie są zawarte w zakresie dostawy) ok. 35 mm na wał.

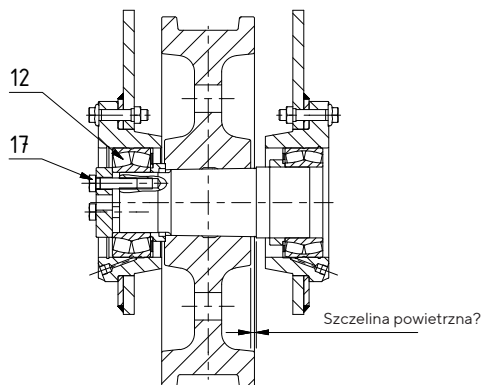


10. Następnie zamienić śruby M 20x120 na śruby z łbem sześciokątnym M20 (17) i dokręcać je na zmianę, aż łożysko baryłkowe (12) zostanie naciągnięte i osiągnięty zostanie moment obrotowy 580 Nm.
11. Ponieważ pomiędzy wieńcem oporowym wału a piastą koła znajduje się jeszcze szczelina powietrzna, a wał nie przylega, trzeba dalej wciągnąć wał metodą wtlaczania z wykorzystaniem oleju pod ciśnieniem.

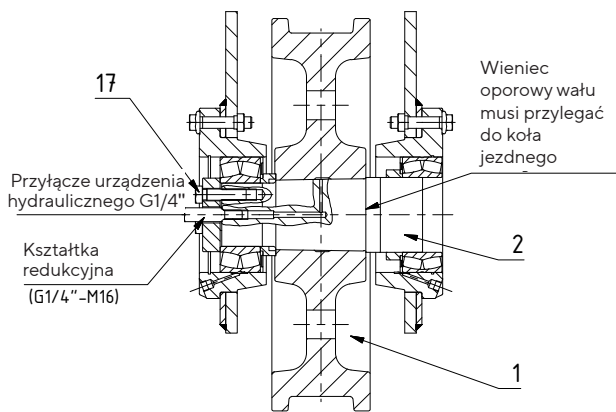


- Podłączyć urządzenie hydrauliczne z rurą wysokociśnieniową i kształtką redukcyjną (G 1/4 – M16) (niezawarte w zakresie dostawy) do centralnego otworu wału napędowego lub swobodnego (2) i rozszerzyć połączenie stożkowe koło jezdne/wał.

Na zmianę dokręcać przy tym śruby z łbem sześciokątnym (17) i poprzez działanie pompy utrzymywać ciśnienie oleju na stałym poziomie. Dociągnąć wał napędowy lub swobodny (2) do oporu do wieńca oporowego wału.

- Dokręcić śruby z łbem sześciokątnym (17) znamionowym momentem obrotowym 580 Nm.
- Zredukować ciśnienie oleju i zdjąć urządzenie hydrauliczne oraz kształtkę redukcyjną.

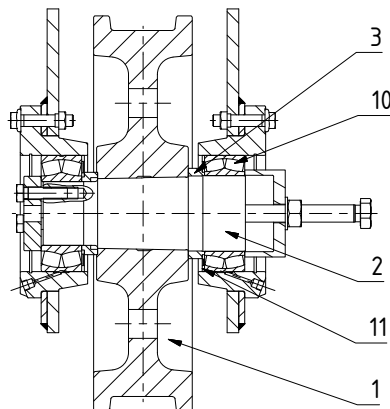


- Teraz całkowicie nasunąć pierścień dystansowy (3) z podkładką uszczelniającą (11) i łożysko baryłkowe (10) przy użyciu zestawu montażowego (nie jest zawarty w zakresie dostawy) na wał napędowy lub swobodny (2), aż pierścień dystansowy (3) będzie przylegał do koła jezdne (1).

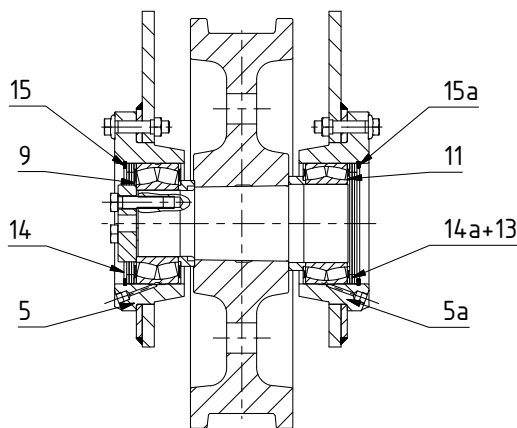

- Włożyć podkładki uszczelniające (9, 11) w oprawy kołnierzowe (5, 5a) i włożyć podkładki wymienne (14, 14a) oraz pasowane (13) zgodnie z tabelą 6 (strona 18) oraz zamontować pierścienie osadcze sprężynujące (15, 15a).

Liczbę podkładek dobrać w taki sposób, aby zestaw kołowy był osiowo zamontowany praktycznie bez luzu. W przypadku luzu ponad 1 mm zamontować dodatkowe podkładki pasowane (23).

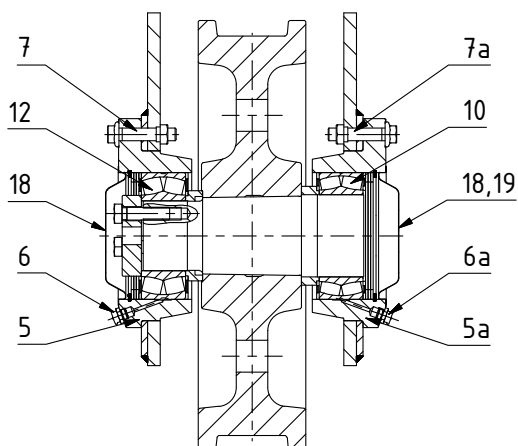

- Dokręcić śruby zabezpieczające (7, 7a) momentem obrotowym 420 Nm (tabela 3 na stronie 10) i włożyć pokrywę (18, 19) w obie oprawy kołnierzowe (5, 5a).
- Wkręcić smarowniczkę (6, 6a) w obie oprawy kołnierzowe (5, 5a) i napełnić łożyska baryłkowe (10, 12) odpowiednim smarem do łożysk tocznych, aż środek smaru zacznie wychodzić przy uszczelnieniach (patrz rozdział 7).



Ten przebieg montażu obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy wymiar konstrukcji stalowej (rozstaw opraw kołnierзовych) został wykonany dokładnie według rysunku 3 na stronie 10 (350 +1 mm). W przypadku przekroczenia tego wymiaru montażowego o więcej niż 1 mm należy wyrównać różnicę poprzez dodanie odpowiednich podkładek pasowanych (23). W ten sposób zagwarantowany zostaje niewielki luz w kierunku osiowym.



Jeśli wymiar montażowy (350 +1 mm) jest mniejszy, **absolutnie** konieczne jest wyjęcie odpowiednich podkładek wymiennych (14) lub pasowanych (13). Tylko w ten sposób można uniknąć sił reakcji działających na łożyska baryłkowe i wynikających z tego uszkodzeń.

Po przykręceniu obie oprawy kołnierзовe muszą przylegać do konstrukcji stalowej. Zestaw kołowy powinien mieć wtedy osiowo co najmniej 0,1 mm luzu.

Zestaw montażowy:

W celu ułatwienia wciągania wału napędowego lub swobodnego na koło jezdne i w celu naciągnięcia łożysk baryłkowych na wał napędowy lub wał swobodny wały te są wyposażone po obu stronach w otwory gwintowe. Zestaw montażowy z rurkami dystansowymi, podkładkami, śrubami, nakrętkami itd. nie jest zawarty w zakresie dostawy i w zależności od wersji oraz długości wałów napędowych musi zostać przygotowany samodzielnie przez klienta.

Urządzenie hydrauliczne:


W celu montażu i demontażu zestawów kołowych dostarczanych w postaci pojedynczych części (warianty montażowe 3, 4 i 5) do rozszerzenia piasty koła wymagane jest urządzenie hydrauliczne. Pompa wysokociśnieniowa tłoczy olej z ciśnieniem 300–400 MPa (3000–4000 barów) przez wał koła jezdne w stożkowe połączenie wtłaczane, umożliwiając w ten sposób łączenie lub rozłączanie połączenia koła jezdne/wał. Każdy wał koła jezdne jest wyposażony w kanał olejowy.

Urządzenie hydrauliczne z pompą, rurą wysokociśnieniową i adapterem nie należy do zakresu dostawy i można zakupić je w specjalistycznym sklepie (np. w SKF).

5.2 Przebieg montażu, wariant montażowy 4


Montaż w dźwigarze skrzynkowym, dostawa w postaci pojedynczych części

Centrowanie kołnierza wypalane

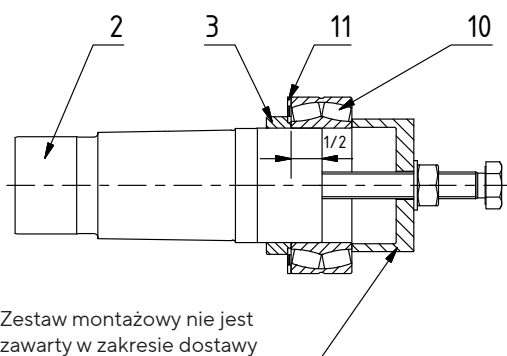


Zestaw montażowy nie jest zawarty w zakresie dostawy


1. Przygotować konstrukcję stalową według 2.2 (patrz strona 11).
2. Włożyć nakrętki wciskane (8/8a) od wewnątrz w przygotowane otwory $\varnothing 23$ mm w konstrukcji stalowej.
3. Zamontować pierścień dystansowy (3), podkładkę uszczelniającą (11) i łożysko baryłkowe (10) na wał napędowy lub swobodny (2) (patrz wskazówka dotycząca zestawu montażowego) – łożysko najpierw nasunąć maks. do połowy jego szerokości!

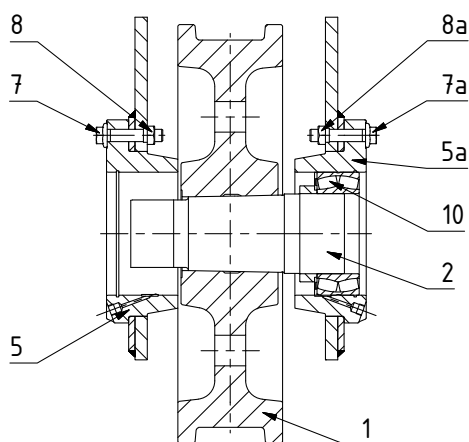


4. Przykręcić oprawę kołnierzową (5a) śrubami zabezpieczającymi (7a) i nakrętkami wciskanymi (8a) do dźwigara skrzynkowego. Śruby przykręcić przy tym tylko ręcznie.
5. Przetoczyć koło jezdne (1) w dźwigar skrzynkowy.
6. Przykręcić oprawę kołnierzową (5) śrubami zabezpieczającymi (7) i nakrętkami wciskanymi (8) do dźwigara skrzynkowego. Śruby przykręcić przy tym tylko ręcznie.
7. Wstępnie zmontowany wał napędowy lub swobodny (2) wsunąć w koło jezdne (1), aż powierzchnia stożkowa będzie przylegać.

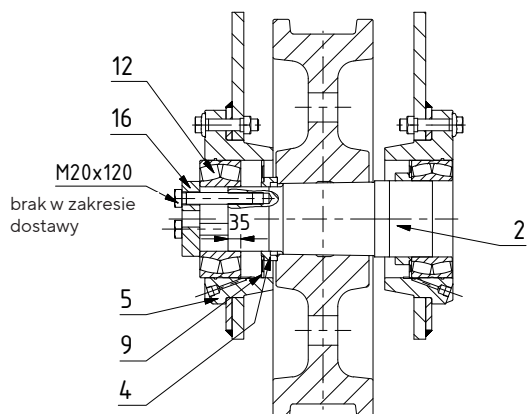


8. Nasunąć pierścień dystansowy (4) i podkładkę uszczelniającą (9) na wał napędowy lub swobodny (2).
9. Włożyć łożysko baryłkowe (12) w oprawę kołnierzową (5) oraz naciągnąć przy użyciu podkładki mocującej (16) i trzech śrub M20x120 (nie są zawarte w zakresie dostawy) ok. 35 mm na wał.

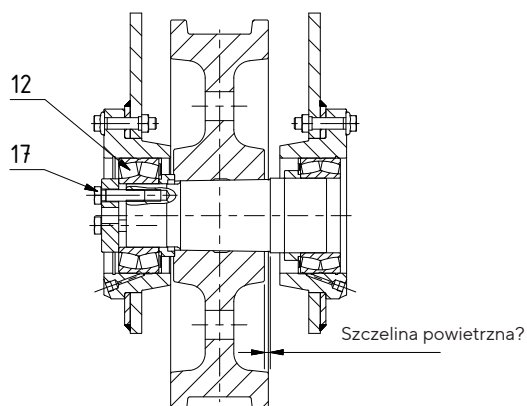


10. Następnie zamienić śruby M20x120 na śruby z łbem sześciokątnym M20 (17) i dokręcać je na zmianę, aż łożysko baryłkowe (12) zostanie naciągnięte i osiągnięty zostanie moment obrotowy 580 Nm.
11. Ponieważ pomiędzy wieńcem oporowym wału a piastą koła znajduje się jeszcze szczelina powietrzna, a wał nie przylega, trzeba dalej wciągnąć wał metodą wtfaczania z wykorzystaniem oleju pod ciśnieniem.

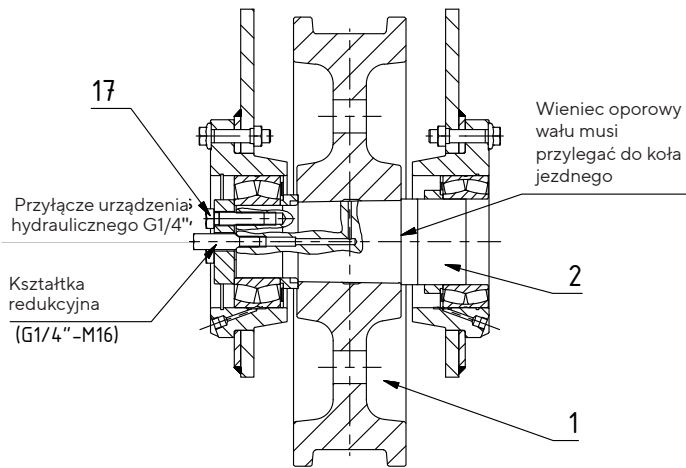

12. Podłączyć urządzenie hydrauliczne z rurą wysokociśnieniową i kształtką redukcyjną (G 1/4 – M16) (niezawarte w zakresie dostawy) do centralnego otworu wału napędowego lub swobodnego (2) i rozszerzyć połączenie stożkowe koło jezdne/wał. Na zmianę dokręcać przy tym śruby z łbem sześciokątnym (17) i poprzez działanie pompy utrzymywać ciśnienie oleju na stałym poziomie. Dociągnąć wał napędowy lub swobodny do oporu do wieńca oporowego wału.
13. Dokręcić śruby z łbem sześciokątnym (17) znamionowym momentem obrotowym 580 Nm.
14. Zredukować ciśnienie oleju i zdjąć urządzenie hydrauliczne oraz kształtkę redukcyjną.

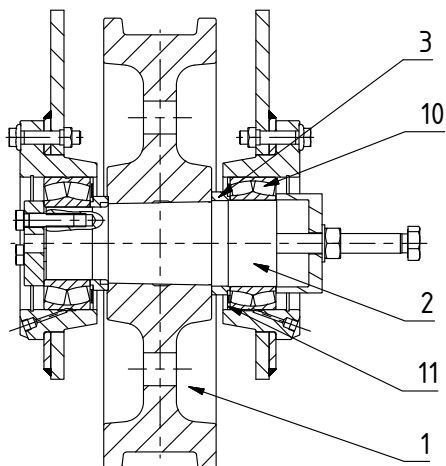


15. Teraz całkowicie nasunąć pierścień dystansowy (3) z podkładką uszczelniającą (11) i łożysko baryłkowe (10) przy użyciu zestawu montażowego (nie jest zawarty w zakresie dostawy) na wał napędowy lub swobodny (2), aż pierścień dystansowy (3) będzie przylegał do koła jezdne (1).

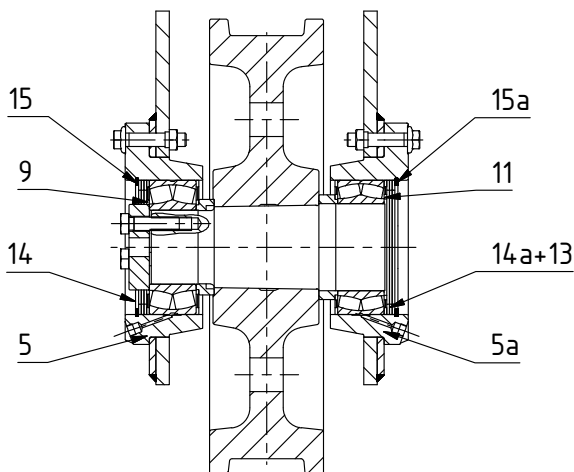


16. Włożyć podkładki uszczelniające (9, 11) w oprawy kołnierzowe (5, 5a) i włożyć podkładki wymienne (14, 14a) oraz pasowane (13) zgodnie z tabelą 6 (strona 18) oraz zamontować pierścienie osadcze sprężynujące (15, 15a).

Liczbę podkładek dobrać w taki sposób, aby zestaw kołowy był osiowo zamontowany praktycznie bez luzu. W przypadku luzu ponad 1 mm zamontować dodatkowe podkładki pasowane (23).

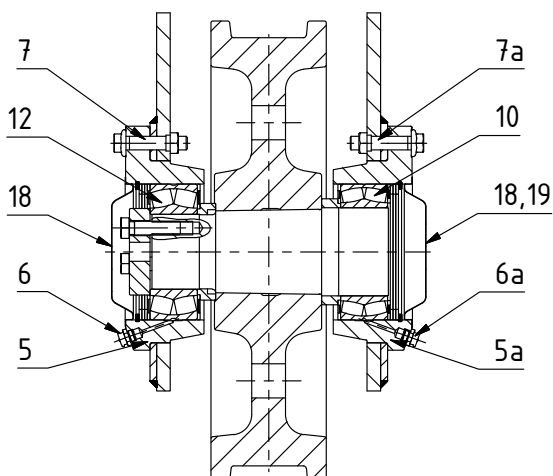

17. Wszystkie zestawy kołowe instalacji dokładnie ustawić poprzez przesunięcie opraw kołnierzowych przy użyciu odpowiednich narzędzi pomiarowych.
18. Po ustawieniu dokręcić wszystkie śruby zabezpieczające (7, 7a) momentem dokręcania 420 Nm (zgodnie z tabelą 4 na stronie 11) na wszystkich oprawach kołnierzowych (5, 5a).
19. Włożyć pokrywę (18, 19) w obie oprawy kołnierzowe (5, 5a) i wkręcić smarowniczkę (6, 6a) w obie oprawy kołnierzowe (5, 5a).

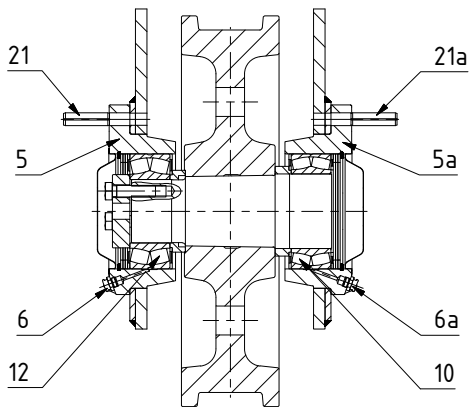

19. Wstępnie wywiercone otwory $\varnothing 5$ mm rozwiąć we wszystkich oprawach kołnierзовych (5, 5a) oraz w konstrukcji stalowej na $\varnothing 21$ mm (zgodnie z rysunkiem 4 na stronie 11). Następnie wbić kołki rozprężne (21, 21a). Dzięki temu oprawy kołnierзовe można w każdej chwili rozłączyć i z powrotem zamontować przy zachowaniu precyzyjnego dopasowania.
20. Napełnić łożyska baryłkowe (10, 12) poprzez smarowniczkę (6, 6a) odpowiednim smarem do łożysk tocznych, aż środek smarowy zacznie wychodzić przy uszczelnieniach (patrz rozdział 7).



Ten przebieg montażu obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy wymiar konstrukcji stalowej (rozstaw opraw kołnierзовych) został wykonany dokładnie według rysunku 4 na stronie 11 ($350 +1$ mm). W przypadku przekroczenia tego wymiaru montażowego o więcej niż 1 mm należy wyrównać różnicę poprzez dodanie odpowiednich podkładek pasowanych (23). W ten sposób zagwarantowany zostaje niewielki luz w kierunku osiowym.



Jeśli wymiar montażowy ($350 +1$ mm) jest mniejszy, **absolutnie** konieczne jest wyjęcie odpowiednich podkładek wymiennych (14) lub pasowanych (13). Tylko w ten sposób można uniknąć sił reakcji działających na łożyska baryłkowe i wynikających z tego uszkodzeń. Po przykręceniu obie oprawy kołnierзовe muszą przylegać do konstrukcji stalowej. Zestaw kołowy powinien mieć wtedy osiowo co najmniej 0,1 mm luzu.

Zestaw montażowy:

W celu ułatwienia wciągania wału napędowego lub swobodnego na koło jezdne i w celu naciągnięcia łożysk baryłkowych na wał napędowy lub wał swobodny wały te są wyposażone po obu stronach w otwory gwintowe. Zestaw montażowy z rurkami dystansowymi, podkładkami, śrubami, nakrętkami itd. nie jest zawarty w zakresie dostawy i w zależności od wersji oraz długości wałów napędowych musi zostać przygotowany samodzielnie przez klienta.


Urządzenie hydrauliczne:

W celu montażu i demontażu zestawów kołowych dostarczanych w postaci pojedynczych części (warianty montażowe 3, 4 i 5) do rozszerzenia piasty koła wymagane jest urządzenie hydrauliczne. Pompa wysokociśnieniowa tłoczy olej z ciśnieniem 300–400 MPa (3000–4000 barów) przez wał koła jezdne w stożkowe połączenie wtłaczane, umożliwiając w ten sposób łączenie lub rozłączanie połączenia koła jezdne/wał. Każdy wał koła jezdne jest wyposażony w kanał olejowy. Urządzenie hydrauliczne z pompą, rurą wysokociśnieniową i adapterem nie należy do zakresu dostawy i można zakupić je w specjalistycznym sklepie (np. w SKF).


6. Montaż zestawów kołowych RAEKOF/RNEKOF 630

Wariant montażowy 5

Montaż w dźwigarze skrzynkowym, bez opraw kołnierzowych, dostawa w postaci pojedynczych części

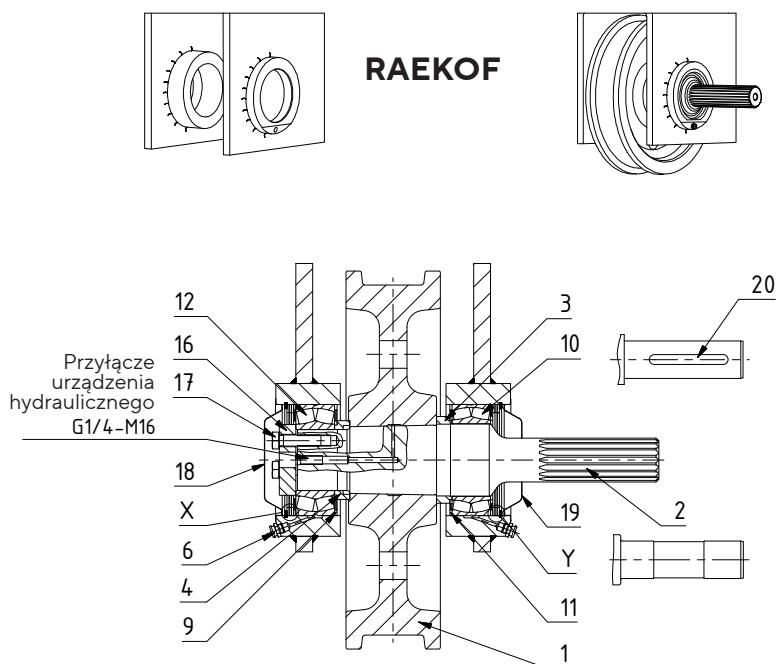

Widok szczegółowy X

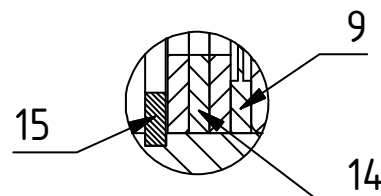

Widok szczegółowy Y

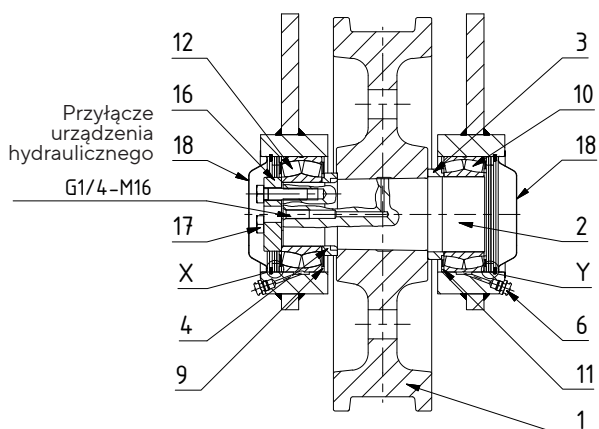
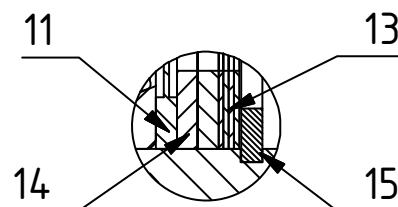



Tabela 7

Poprzez podkładki pasowane wymienne (13) i podkładki wymienne (14) można dopasować położenie koła jezdnego w stosunku do szyny, a tym samym ustawienie środka koła.


Zestaw kołowy	Liczba na oprawę kołnierzową Grubość podkładki wymiennej Widok szczegółowy X	Liczba na oprawę kołnierzową Grubość podkładki pasowanej, wymiennej Widok szczegółowy Y	Maks. możliwość regulacji
RAE/RNE 630	3 x 4 mm	2 x 4 mm + 4 x 1 mm	± 12 mm

6.1 Przebieg montażu, wariant montażowy 5


Montaż w dźwigarze skrzynkowym, bez opraw kołnierzowych, dostawa w postaci pojedynczych części
Tuleje łożyskowe wstawiane i poddane obróbce mechanicznej

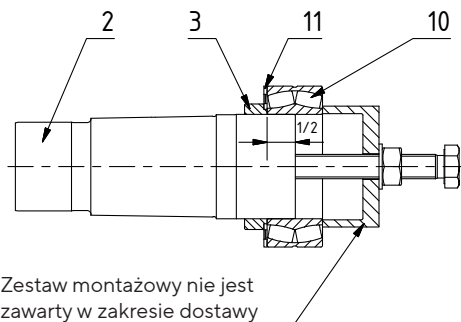


1. Przygotować konstrukcję stalową według 3.1 (patrz strona 14).
2. Zamontować pierścień dystansowy (3), podkładkę uszczelniającą (11) i łożysko baryłkowe (10) na wał napędowy lub swobodny (2) (patrz wskazówka dotycząca zestawu montażowego) – łożysko najpierw nasunąć do połowy jego szerokości!

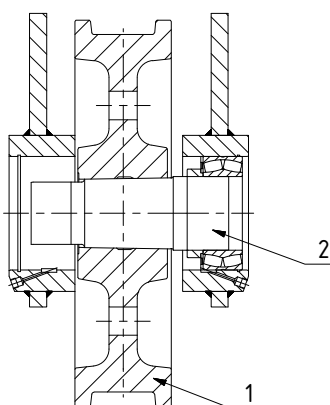


3. Przetoczyć koło jezdne (1) w dźwigar skrzynkowy.
4. Wstępnie zmontowany wał napędowy lub swobodny (2) wsunąć w koło jezdne (1), aż powierzchnia stożkowa będzie przylegać.

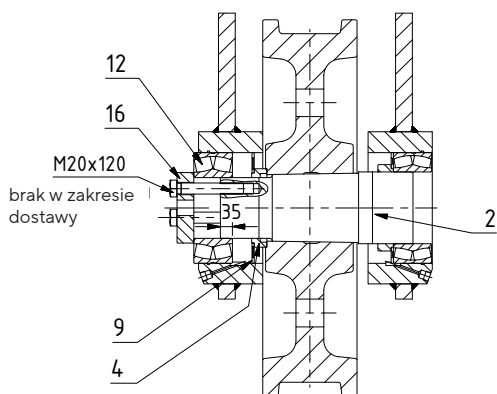


5. Nasunąć pierścień dystansowy (4) i podkładkę uszczelniającą (9) na wał napędowy lub swobodny (2).
6. Włożyć łożysko baryłkowe (12) w tuleję łożyskową oraz naciągnąć przy użyciu podkładki mocującej (16) i trzech śrub M20x120 (nie są zawarte w zakresie dostawy) ok. 35 mm na wał.

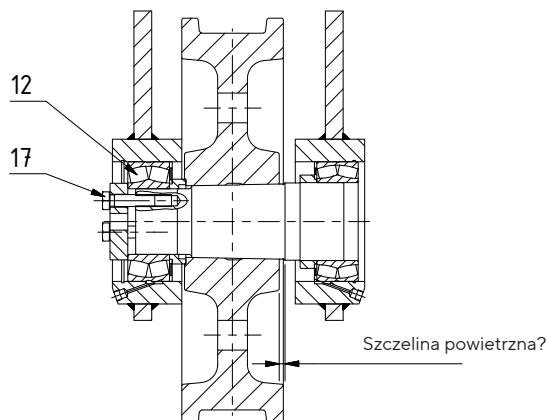


7. Następnie zamienić śruby M20x120 na śruby z łbem walcowym M20 (17) i dokręcać je na zmianę, aż łożysko baryłkowe (12) zostanie naciągnięte i osiągnięty zostanie moment obrotowy 580 Nm.
9. Ponieważ pomiędzy wieńcem oporowym wału a piastą koła znajduje się jeszcze szczelina powietrzna, a wał nie przylega, trzeba dalej wciągnąć wał metodą wtłaczania z wykorzystaniem oleju pod ciśnieniem.

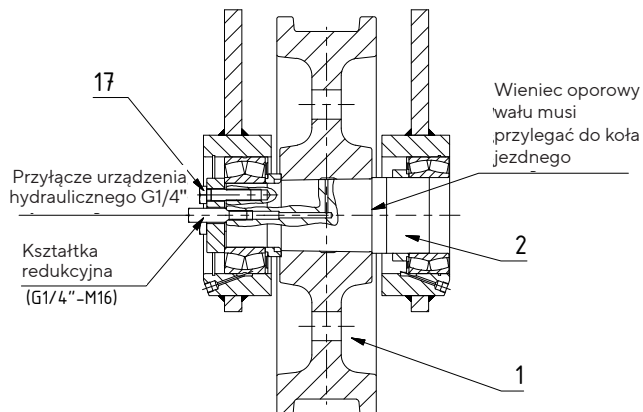

9. Podłączyć urządzenie hydrauliczne z rurą wysokociśnieniową i kształtką redukcyjną (G 1/4 – M16) (niezawarte w zakresie dostawy) do centralnego otworu wału napędowego lub swobodnego (2) i rozszerzyć połączenie stożkowe koło jezdne/wał. Na zmianę dokręcać przy tym śruby z łbem sześciokątnym (17) i poprzez działanie pompy utrzymywać ciśnienie oleju na stałym poziomie. Dociągnąć wał napędowy lub swobodny do oporu do wieńca oporowego wału.
10. Dokręcić śruby z łbem sześciokątnym (17) znamionowym momentem obrotowym 580 Nm.
11. Zredukować ciśnienie oleju i zdjąć urządzenie hydrauliczne oraz kształtkę redukcyjną.

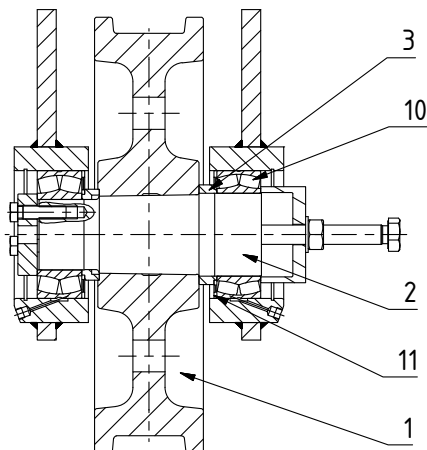


12. Teraz całkowicie nasunąć pierścień dystansowy (3) z podkładką uszczelniającą (11) i łożysko baryłkowe (10) przy użyciu zestawu montażowego (nie jest zawarty w zakresie dostawy) na wał napędowy lub swobodny (2), aż pierścień dystansowy (3) będzie przylegał do koła jezdnego (1).

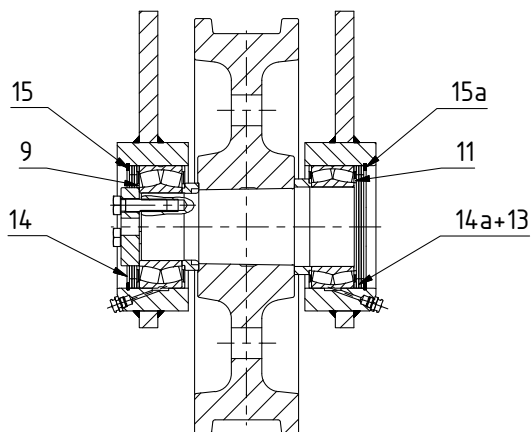

13. Włożyć podkładki uszczelniające (9, 11) w tuleje łożyskowe i włożyć podkładki wymienne (14, 14a) oraz pasowane (13) zgodnie z tabelą 7 (strona 25) oraz zamontować pierścienie osadzcze sprężynujące (15, 15a).

👉 Liczbę podkładek dobrać w taki sposób, aby zestaw kołowy był osiowo zamontowany praktycznie bez luzu. W przypadku luzu ponad 1 mm zamontować dodatkowe podkładki pasowane (23).

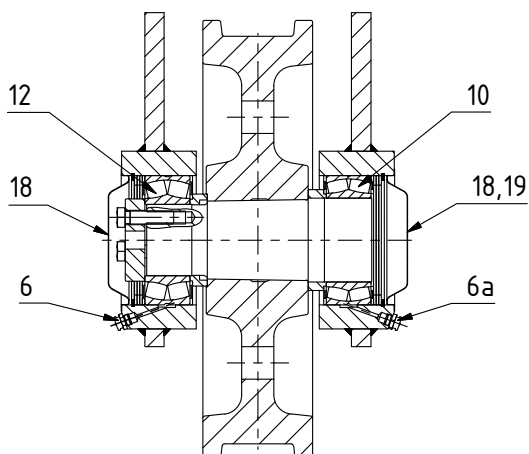

14. Włożyć pokrywy (18, 19) w obie tuleje łożyskowe.
15. Wkręcić smarowniczkę (6, 6a) w obie tuleje łożyskowe i napełnić łożysko baryłkowe (10, 12) poprzez smarowniczkę (6, 6a) odpowiednim smarem do łożysk tocznych, aż środek smaru zacznie wychodzić przy uszczelnieniach (patrz rozdział 7).



Ten przebieg montażu obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy rozstaw wpustów pierścieni osadczych sprężynujących został wykonany dokładnie zgodnie z rysunkiem 5 na stronie 14. W przypadku przekroczenia tego wymiaru montażowego o więcej niż 1 mm należy wyrównać różnicę poprzez dodanie odpowiednich podkładek pasowanych (23). W ten sposób zagwarantowany zostaje niewielki luz w kierunku osiowym.



Jeśli wymiar montażowy (391 +0,2 mm) jest mniejszy, **absolutnie** konieczne jest wyjęcie odpowiednich podkładek wymiennych (14) lub pasowanych (13). Tylko w ten sposób można uniknąć sił reakcji działających na łożyska baryłkowe i wynikających z tego uszkodzeń. Zestaw kołowy powinien mieć wtedy osiowo co najmniej 0,1 mm luzu.

Zestaw montażowy:

W celu ułatwienia wciągania wału napędowego lub swobodnego na koło jezdne i w celu naciągnięcia łożysk baryłkowych na wał napędowy lub wał swobodny wały te są wyposażone po obu stronach w otwory gwintowe. Zestaw montażowy z rurkami dystansowymi, podkładkami, śrubami, nakrętkami itd. nie jest zawarty w zakresie dostawy i w zależności od wersji oraz długości wałów napędowych musi zostać przygotowany samodzielnie przez klienta.

Urządzenie hydrauliczne:

W celu montażu i demontażu zestawów kołowych dostarczanych w postaci pojedynczych części (warianty montażowe 3, 4 i 5) do rozszerzenia piasty koła wymagane jest urządzenie hydrauliczne. Pompa wysokociśnieniowa tłoczy olej z ciśnieniem 300–400 MPa (3000–4000 barów) przez wał koła jezdnego w stożkowe połączenie wtłaczane, umożliwiając w ten sposób łączenie lub rozłączanie połączenia koło jezdne/wał. Każdy wał koła jezdnego jest wyposażony w kanał olejowy. Urządzenie hydrauliczne z pompą, rurą wysokociśnieniową i adapterem nie należy do zakresu dostawy i można zakupić je w specjalistycznym sklepie (np. w SKF).

7. Uruchomienie, konserwacja i utrzymanie ruchu

Kontrole okresowe

zgodnie z przepisami o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom dotyczącymi żurawi BGV D6 § 26 ust. 1 (VBG 9) oraz z zasadami kontroli wykonywanych przez specjalistów (ZH 1/27)

Smarowanie i konserwacja



Zestawy kołowe RAE/RNE dostarczane są w postaci skompletowanych jednostek. Łożyska baryłkowe są napełnione smarem do łożysk tocznych Multifak EP 2 (Texaco).

Zestawy kołowe RAEK/RNEK oraz RAEKOF/RNEKOF dostarczane są w postaci pojedynczych części. Łożyska baryłkowe **muszą** zostać napełnione smarem po montażu.

Rodzaj smarowania: Smarowanie smarem stałym
Smar: Multifak EP 2 (Texaco) lub równoważący smar do łożysk tocznych (z dodatkami EP) innych producentów (nadający się do temperatur roboczych od -30 °C do +90 °C)

W przypadku temperatury roboczej do -50 °C zalecamy smar do łożysk tocznych Renolit Unitemp 2 (Fuchs) lub równoważny odporny na niskie temperatury smar innych producentów. Przy temperaturach powyżej 90°C należy stosować odpowiednie odporne na temperaturę uszczelki oraz smary nadające się do pracy w wysokich temperaturach.

Uzupełnianie smaru: Każdorazowo po 2000 roboczogodzin przy użyciu smarowniczek przez oprawy kołnierzowe lub przez tuleje łożyskowe

Wymiana środka smarowego: Co rok

Przed montażem silnika przekładniowego należy powlec odpowiednim smarem montażowym wały napędowe z uzębieniem lub wpustem pasowanym.

Utrzymywanie ruchu

Uszkodzone podkładki uszczelniające należy wymieniać.

Zużycie powierzchni bieżnej i obrzeża koła jezdne:
Przeгляд co 3 miesiące

W przypadku zużycia średnicy powierzchni bieżnej o ponad 10 mm lub w przypadku szerokości obrzeża koła poniżej 13 mm, należy wymienić koło jezdne.

Po 3 miesiącach czasu pracy sprawdzić kluczem dynamometrycznym wymagany moment dokręcania wszystkich śrub. Następnie powtarzać sprawdzanie w ramach kontroli okresowych.

Podane tu terminy konserwacji stanowią wartości orientacyjne, które należy dopasować w razie występowania ekstremalnych warunków eksploatacyjnych.

EG-Einbauerklärung Declaration of Incorporation

im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II B für unvollständige Maschinen
according to EC directive 2006/42/EC, Annex II B, in respect of incomplete machinery

Name und Anschrift des Herstellers / *Name and address of the manufacturer:*

**Karl Georg GmbH
Karl-Georg-Straße 3
D - 57612 Ingelbach-Bahnhof**

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene unvollständige Maschine:
Herewith we declare, that the partly completed machinery described below:

Produktbezeichnung/ product denomination : **Radsatz KG 125 / KG 130**
Wheelset KG 125 / KG 130

Serien- / Typenbezeichnung / model / type : **RA/RN(D) / RAE/RNE(K/KOF) 160 - 630**

Baujahr/ Year of manufacture : **2023**

alle grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt, soweit es im Rahmen des Lieferumfangs möglich ist. Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B dieser Richtlinie erstellt wurden.
is complying with all essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC, as far as the scope of delivery allows. Additional we declare that the relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt / the following harmonized standards have been applied:

- DIN EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen/ *DIN EN ISO 12100, Safety of Machinery*
- DIN EN 13135, Krane - Sicherheit/ *DIN EN 13135, Safety of cranes*

Der Hersteller verpflichtet sich die technische Dokumentation zur unvollständigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen in PDF-Form zu übermitteln.

The manufacturer undertakes to submit the technical documentation relating to the incomplete machine to the relevant national authorities in PDF format on request.

Die technische Dokumentation nach Anhang VII B wurde erstellt.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen (EU-Adresse):

The technical documentation in accordance with Annex VII B has been compiled.

The person authorised to compile the relevant technical documentation (must be established within EU):

Herr (Mr.) Michael Kubalski, QM (*Quality Department*)

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine oder Anlage, in welche die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A ausgestellt ist.

The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC on Machinery, where appropriate, and until the EC Declaration of Conformity according to Annex II A is issued.

D-57612 Ingelbach/Bhf., 30.01.2023

Geyer, Achim, GF
Hees, Olaf, GF
Winkel, Tim, GF



Ort, Datum
Place, Date

Name, Vorname, Funktion
surname, first name, function

Unterschrift
Signature

Notatki



Karl Georg GmbH
Karl-Georg-Straße 3
D-57612 Ingelbach-Bahnhof

tel.: +49 2688 / 95 16 - 0
info@karl-georg.de
www.karl-georg.de

Zastrzega się możliwość zmian wynikających z postępu technicznego!

Z informacji, ilustracji i opisów zawartych w niniejszej instrukcji eksploatacji nie można wysnuwać żadnych roszczeń.

© 2023 Karl Georg GmbH